

**Obsah balení:**

Smřšť. Trubice s lepidlem 200mm	1x
Smřšť. Trubice s lepidlem 100mm	1x

EAN: 8594167162449

**UPOZORNĚNÍ:**

1. Nepoužívejte teploty vyšší než 200°C
2. Nezkračujte smršťovací trubice

**OBEČNÝ NÁVOD K INSTALACI  
PŘED PROVEDENÍM SPOJKY SI PROSÍM PEČLIVĚ  
PROSTUDUJTE MONTÁŽNÍ NÁVOD****Potřebné nářadí:**

Horkovzdušná pistole / plynový hořák ( zdroj tepla 120 – 200°C )

**Postup prací:****Příprava topného kabelu:**

1. Na spojku topného kabelu a studeného konce navlékneme smršťovací trubici délky 200mm tak, aby byla stejná vzdálenost na obou stranách přes standardní spojku (první smršťovací trubici).
2. Jako zdroj tepla k smrštění použijeme horkovzdušnou pistoli nebo plynový hořák. U plynového hořáku je třeba zvýšené pozornosti, aby nedošlo k poškození izolace topného kabelu příliš vysokou teplotou.
3. Smršťování provádíme při teplotě 120–200°C (nikdy nepoužívejte vyšších teplot) rovnoměrně po celém obvodu. Pokud po smrštění změní povrch smršťovací trubice odstín nebo strukturu, znamená to, že trubička byla smrštěna při vyšší teplotě než 200°C = spoj nelze považovat za bezpečný!
4. Smršťování trubice provádíme od středu ke kraji tak, aby přebytečné lepidlo vždy mohlo vytéct na krajích spojky.
5. Na koncovku topného kabelu nasuneme smršťovací trubici dlouhou 100mm, tak aby zcela překryla koncovku (první smršťovací trubici) a její přesah z koncovky byl nejméně 15mm.
5. Trubici za teplého stavu na konci zmáčkneme a pomocí plochých kleští stiskneme přesahující konec (15mm) smršťovací trubice.
6. Po vychladnutí je kabel připraven k použití.

